

## INTRODUÇÃO

Este estudo baseia-se em um caso apresentado no livro Engenharia Forense (Wissmann, 2024), referente ao caso de desabamento ocorrido no município de Cascavel - PR. A estrutura colapsada tratava-se de um pórtico em concreto armado, com três pilares e duas vigas, preenchido com blocos vazados (figura 01). O colapso levou a uma vítima fatal (Jornal o Paraná, 2017).

Figura 01 – Estrutura Colapsada



## DESENVOLVIMENTO


A estrutura possuía aproximadamente 7,0 m de comprimento e 2,70 m de altura. A análise pericial revelou os seguintes fatos e evidências físicas:

Utilização de treliças de laje como armadura principal, em desacordo com a NBR 6118:2007, Figuras (a), (b) e (c). Armaduras mal posicionadas, próximas à superfície e sem cobrimento adequado, levando à corrosão, figura (d).

Figura 02 – Fatos e evidências físicas





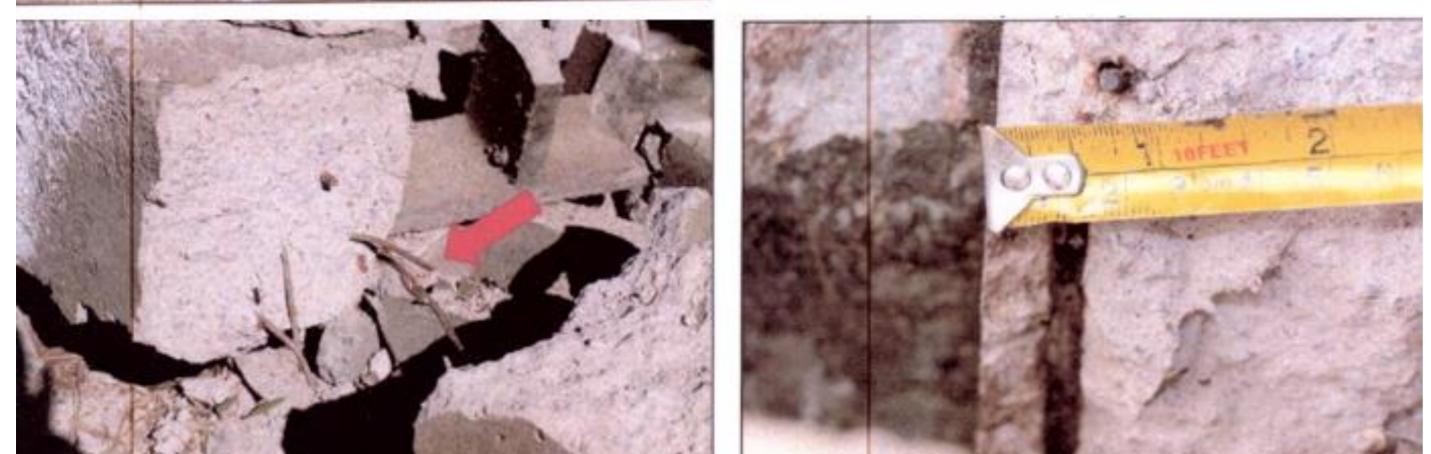




A lateral esquerda já havia colapsado anteriormente.

O colapso final foi causado por solicitação de flexão no pilar lateral direito (Santos, 2022), figura 03.

Figura 03 – Solicitação de flexão

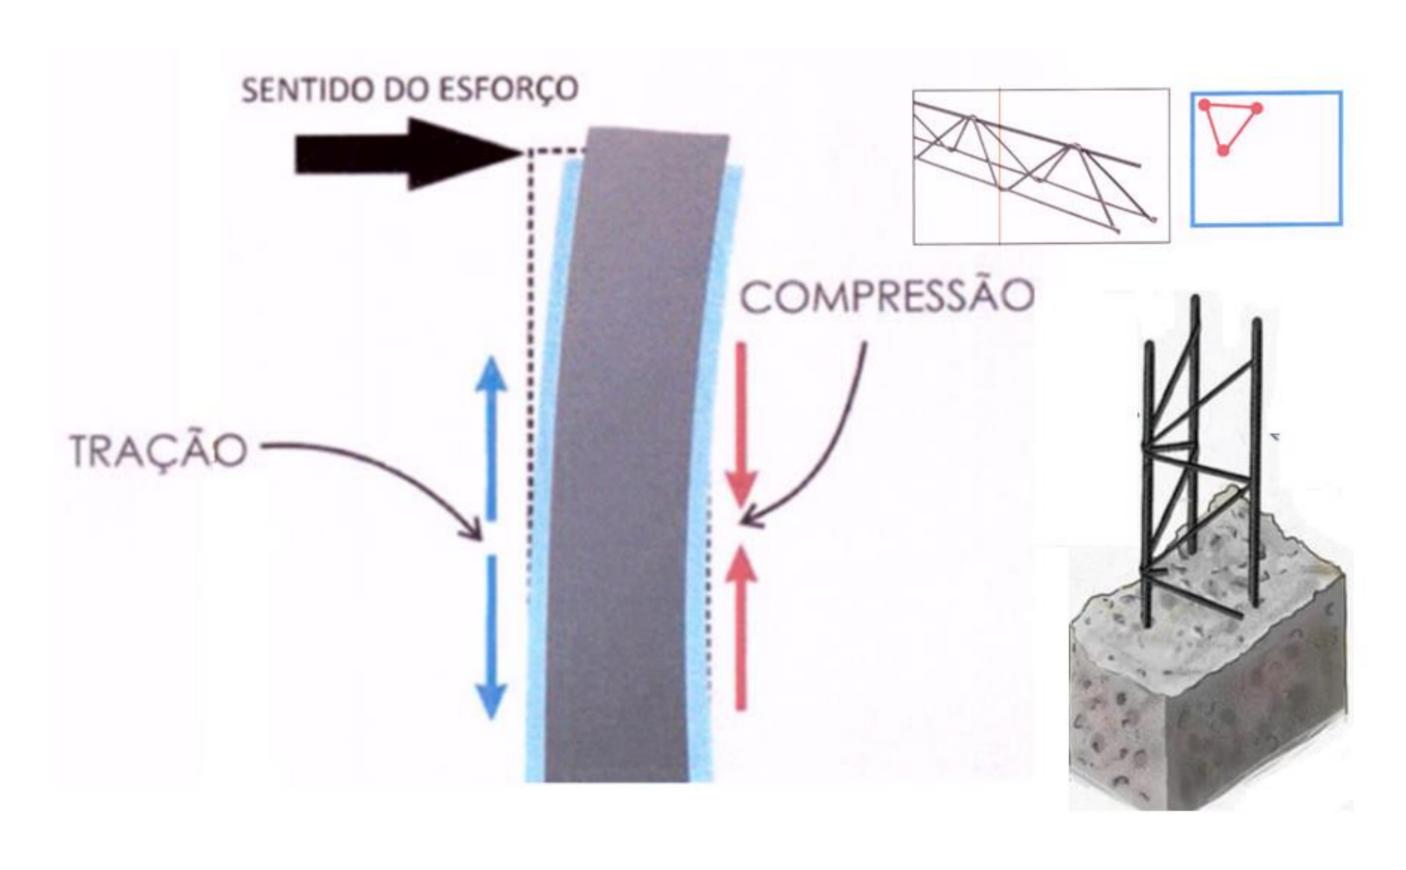

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a NBR 6118:2007:A armadura mínima do pilar deve ser de 4 bitolas de 10 mm.

As armaduras devem estar distribuídas nos cantos da seção.

Cobrimento nominal mínimo de 3 cm.

A não observância desses requisitos foi determinante para o colapso. A ausência de projeto estrutural formal e a utilização inadequada de materiais contribuíram para o sinistro.

## REFERÊNCIAS

Jornal o Paraná. Morte de criança leva Cascavel a interditar 10 espaços públicos. Cascavel: Edição nº 12.528, 13 jun. 2017. Caderno Cascavel, p. 06. Disponível em: https://oparana.com.br. Acesso em: 30 maio 2025.

Santos, B. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão para exame pericial forense em situação de desabamento e soterramento. 2021. 174 p. TCC - UNIOESTE, Cascavel, 2022.

Wissmann, et al. Engenharia Forense – Desabamento e Soterramento. 1ed. Campinas – SP. Editora Millenium, 2024.